

## Drömmen om ett vackert gotländskt faltak!

Vi utgår ifrån att du har en befintlig takstomme, dvs takstolar med ett cc-mått på ca 1200mm. (Avståndet mellan takstolarna (mätt från centrum av takstol till centrum av takstol))

1. Börja med att lägga bördning dvs råspont förslagsvis i dimensionen 22x120mm. Åtgång ca 9,1m/m<sup>2</sup>. Spikas lämpligast med varmförzinkad 75x2,8 spik.

2. Täck taket med en typgodkänd underlagspapp. Vi rekommenderar Icopal Macoflex YAP 2200. Spikas med lämplig pappspik t ex 25x2,5.

3. När pappen är lagd är det dags för ströläkt. Se skiss. Storleken på ströläkten är lite flexibel men förslagsvis 25x25 mm alt 25x50 mm. Läkta med ett cc-mått på ca 500-600 mm. Använd passande varmförzinkad spik eller skruv. OBS: spiken ska ej gå igenom bördningen.

4. Över ströläkten läggs bärläkt i storleken 25x75 mm alt 25x100 mm om du tänker skruva falorna. Om du har tänkt spika falorna använder du 45x70 mm alt 45x95 mm. Bärläkten lägger du med ett cc-mått på ca 1000 mm. Lämplig längd på spik eller skruv är så att den ej går igenom bördningen.

5. När underarbetet är klart är det dags för falorna. För att räkna ut åtgången av falor så är ett litet tips att det går åt ca 9 m/m<sup>2</sup>. Börja med att skruva eller spika fast underfalan i bärläkten (skruv 45mm/spik 75mm) med ett mellanrum på ca 75 mm.

6. Nu när det är dags för överfalan. Denna skall precis täcka underfalans spår. OBS: överbrädan skall fästas i bärläkten, inte i underfalan. (Skruv 75 mm/spik 100mm). Se skiss.

7. Nockbrädan monteras sist. Den har mått 22x145 mm och skruvas eller spikas en styck från vart håll på nocken enligt skiss.

8. Rekommenderad ytbehandling är två strykningar med en dalbränd tjära, typ Claessons Trätjära. Se till att tjärstryka när det är varmt (minst 20 grader). Håll gärna tjäran varm i vattenbad. Åtgången kan grovt beräknas till ca 5 m<sup>2</sup>/liter och strykning.

Lycka till önskar Österby

Åtgång:

Falor 22x145 ca 9m/m<sup>2</sup>

Tjära ca 5m<sup>2</sup>/liter & strykning

